
1



Cut and remove a small section of the jacket at desired location of cable sheath end.
Couper et enlever une petite section du revêtement externe, à l`endroit voulu de l'extrémité de la gaine.

2

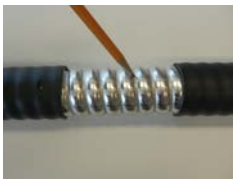

Pencil indicates relative location to cut the sheath. Score line with knife "squarely" around cable where the sheath is to be cut.
Le crayon indique l'emplacement approprié où il faut couper la gaine. Avec un couteau, marquer "d'équerre" une ligne autour du câble, à l'endroit où il faudra tailler la gaine.

3



Carefully cut through the raised helix using a fine-tooth hacksaw (24T). Be careful not to cut into the cable insulation.
Entailler avec soin la spirale saillante à l'aide d'une scie à métaux à denture fine (24T). Prendre soin de ne pas entailler l'isolant du câble.

4



Crack scored sheath by gently bending back and forth. Remove any burrs with knife edge. Pull off the sheath, slightly rotating in direction of conductor lay.
Fendre la gaine là où elle a été marquée en la pliant et la repliant délicatement. Enlever les ébarbures et lisser la surface avec la lame d'un couteau. Retirer la gaine en la faisant tourner dans la direction du pas tu conducteur.

5



If the cable has a PVC jacket, cut the jacket back to the length of the connector barrel. See table for strip length.
Si le câble a un revêtement en PVC, tailler le revêtement sur une longueur égale au barillet du connecteur.

Cat. No. Num. de Cat.	Hub Size Taille de "Hub"	Strip Length Longueur de la Coupe
13D2	½"	1 ¼"
16D3	½"	1 ¼"
20D3	¾"	1 ¼"
25D3	¾"	1 ¼"
30D4	1"	1 ¾"
35D5	1 ¼"	1 ¾"
40D5	1 ¼"	1 ¾"
45D6	1 ½"	1 ¾"
50D8	2"	1 ¾"

6



Slip the body over the cable. Carefully thread the connector onto the sheath and turn by hand until the end of the sheath binds against the internal shoulder. Tighten by hand only.
Glisser le barillet sur le câble. Bien enfiler le connecteur sur la gaine et le tourner à la main jusqu'à ce que l'extrémité de la gaine repose sur l'épaulement interne. Ne visser qu'à la main.

7




Type "D" connector has a "one unit" body with internal threading matched to the profile of the sheath.
Le connecteur du type "D" est fait d'une seule pièce et son filetage interne correspond au profil de la gaine.

1



Cut and remove a small section of the jacket at desired location of cable sheath end.
Couper et enlever une petite section du revêtement externe, à l`endroit voulu de l'extrémité de la gaine.

2

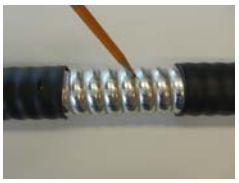

Pencil indicates relative location to cut the sheath. Score line with knife "squarely" around cable where the sheath is to be cut.
Le crayon indique l'emplacement approprié où il faut couper la gaine. Avec un couteau, marquer "d'équerre" une ligne autour du câble, à l'endroit où il faudra tailler la gaine.

3



Carefully cut through the raised helix using a fine-tooth hacksaw (24T). Be careful not to cut into the cable insulation.
Entailler avec soin la spirale saillante à l'aide d'une scie à métaux à denture fine (24T). Prendre soin de ne pas entailler l'isolant du câble.

4



Crack scored sheath by gently bending back and forth. Remove any burrs with knife edge. Pull off the sheath, slightly rotating in direction of conductor lay.
Fendre la gaine là où elle a été marquée en la pliant et la repliant délicatement. Enlever les ébarbures et lisser la surface avec la lame d'un couteau. Retirer la gaine en la faisant tourner dans la direction du pas tu conducteur.

5



Cut back the jacket for the length of the connector body only. See table for strip length.
Tailler le revêtement sur une longueur égale au barillet du connecteur seulement.

Cat. No. Num. de Cat.	Hub Size Taille de "Hub"	Strip Length Longueur de la Coupe
13W2	½"	1 ¼"
16W3	½"	1 ¼"
20W3	¾"	1 ¼"
25W3	¾"	1 ¼"
30W4	1"	1 ¾"
35W5	1 ¼"	1 ¾"
40W5	1 ¼"	1 ¾"
45W6	1 ½"	1 ¾"
50W8	2"	1 ¾"

6



Place the packing nut and sealing grommet onto cable, ensuring that the grommet is completely over the PVC jacket.
Placer l'écrou de serrage et la garniture sur le câble, en s'assurant que celle-ci recouvre complètement le revêtement en PVC.

7



Thread the connector body onto the sheath and turn by hand only until the sheath binds against the internal shoulder. Tighten by hand only.
Enfiler le barillet du connecteur sur la gaine et tourner à la main jusqu'à ce que la gaine repose sur l'épaulement interne. Ne visser qu'à la main.

8



Thread the packing nut onto the body and tighten sufficiently to begin squeezing the grommet out from under the packing nut.
Enfiler l'écrou de serrage sur le barillet et serrer suffisamment pour que la garniture déborde de l'écrou de serrage.

9



When connecting to a plate, ensure a rubber gasket is placed between the connector and the outside surface of the plate.
En raccordant à une plaque, s'assurer que la rondelle caoutchoutée est placée entre le connecteur et la surface externe de la plaque.